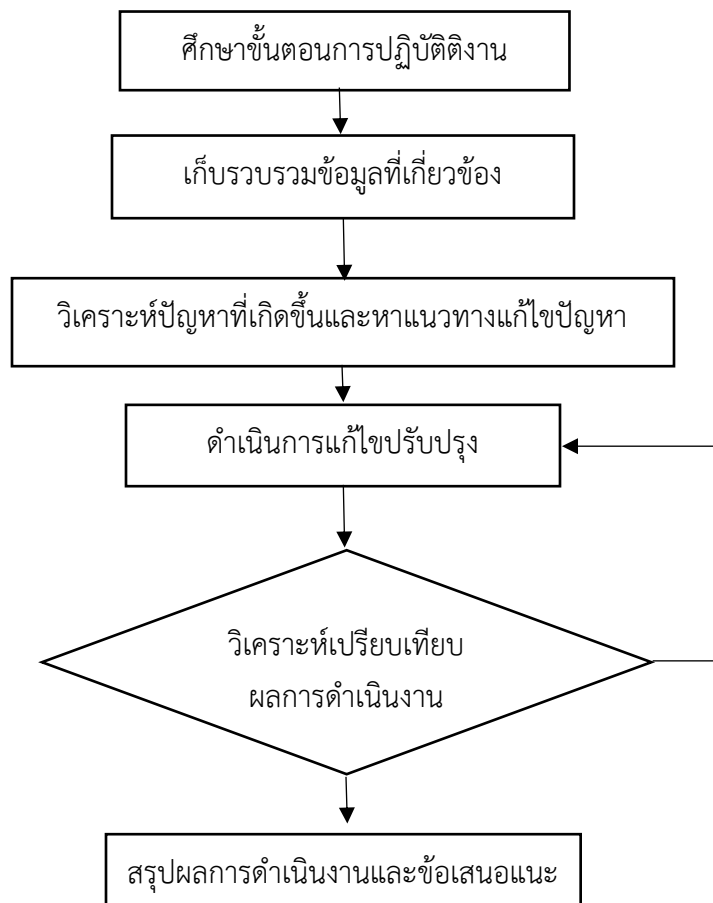


บทที่ 3 วิธีการดำเนินงาน

เนื้อหาที่จะกล่าวต่อไปในบทนี้เป็นขั้นตอนวิธีการดำเนินการศึกษากระบวนการผลิตของแผนก Injection ซึ่งจะเก็บข้อมูลวิธีการผลิต กำลังการผลิต ปัญหาในการผลิต สาเหตุของการเกิดครีป โดยบันทึกผลด้วย Check Sheet ในการเก็บข้อมูลอย่างง่าย มีรายละเอียดต่อไปนี้

3.1 ขั้นตอนและวิธีการทำวิจัย

สำหรับงานวิจัยนี้ผู้วิจัยเลือกการควบคุมกระบวนการในเชิงสถิติในอุตสาหกรรมฉีดพลาสติก และผู้วิจัยได้ทำการคิดวิจัยได้ทำการกำหนดขั้นตอน ในการดำเนินการแก้ไขกระบวนการผลิตโดยสามารถแสดงได้ดังภาพที่ 3.1

 
 

 
 


ภาพที่ 3.1 แผนภาพแสดงขั้นตอนการดำเนินงาน

3.2 ศึกษาผังกระบวนการผลิต Front cabinet ของแผนก Injection

ศึกษากระบวนการผลิต Front cabinet ซึ่งกระบวนการสามารถแบ่งออกได้เป็น 9 กระบวนการจากที่ได้กล่าวมาเบื้องต้นในบทที่ 2 เกี่ยวกับกระบวนการผลิต ซึ่งต่อไปนี้จะเป็นการอธิบายเกี่ยวกับแผนผังกระบวนการผลิตโดยรวมของกระบวนการผลิต HANDLE ดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 3.1 แผนภูมิกระบวนการผลิต Front cabinet ก่อนการปรับปรุง


FLOW PROCESS CHAT				
	SUMMARY			
ACTIVIYI: กระบวนการผลิต	ACTIVITY	PRESENT	PROPOS	SAVING
กลอง METHOD: PRESENT/ PROCESS	OPERATION 	19.5		
	TRANSPORT 	11		
LOCATION: บริษัท ทริโอ พลาสติก จำกัด OPERATOR(s) พนักงาน	DELAY 	0.5		
	INSPECTION 	6		
CHART BY. DATE: APPROVED BY. DATE:	STORAGE 	4		
	DISTRANCE (ม)			
	TIME นาที	41		

DESCRIPTION	TIME	DIST.	SYMBOL					REM.
			นาฬิกา	เมตร	○	➡	D	
รับวัตถุดิบ (เม็ดพลาสติก)	6		●	➡	D	□	▽	
รถยกเม็ดไปตรวจเช็ค	5		○	➡	D	□	▽	Fork lift
ตรวจเช็คเม็ดพลาสติก	4		○	➡	D	■	▽	
พนักงานเข็นเม็ดพลาสติกไปที่เครื่องฉีดพลาสติก	4		○	➡	D	□	▽	Hand lift
พนักงานทำการบรรจุเม็ดพลาสติกให้เต็มถังบรรจุ	4		●	➡	D	□	▽	
เครื่องฉีดทำการฉีดขึ้นรูป Front cabinet	2		●	➡	D	□	▽	
รอเครื่องฉีดกระทั่งชิ้นงานออก	0.5		○	➡	●	□	▽	
Robot จับชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์มาวางพร้อมตัดแต่ง	0.5		●	➡	D	□	▽	
พนักงานตรวจสอบชิ้นงานก่อนทำการตัดแต่ง	1		○	➡	D	■	▽	
ตัดแต่งครบรอบชิ้นงาน	3		●	➡	D	□	▽	
ติดแผ่นกันรอยด้านหน้ารอบชิ้นงาน	1		●	➡	D	□	▽	
ใส่ถุงกันรอย	1		●	➡	D	□	▽	
ใส่กล่องบรรจุ	1		●	➡	D	□	▽	
ติดเทปกาวที่กล่องให้เรียบร้อย	1		●	➡	D	□	▽	
ตรวจสอบกล่อง และการติดเทปกาวที่กล่อง	1		○	➡	D	■	▽	
ติดใบ Label ที่ข้างกล่อง	1		●	➡	D	□	▽	
รถยกกล่องไปที่พื้นที่ Pallet	2		○	➡	D	□	▽	Hand lift
รถยกสินค้าทั้ง Pallet เข้าไปใน Warehouse	4		○	➡	D	□	▽	Fork lift
รวม	42		20.5	11	0.5	6	4	

3.4 การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น

3.4.1 ขั้นตอนการศึกษาและเก็บข้อมูลของเสีย

ของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการฉีดพลาสติก โดยผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลของเสียจากกระบวนการผลิตนับตั้งแต่ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 จากข้อมูลผู้วิจัย เห็นจำนวนของเสียที่เกิดขึ้น โดยของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตในแต่ละเดือนนั้นมีจำนวนมากดังแสดงในภาพที่ 3.3

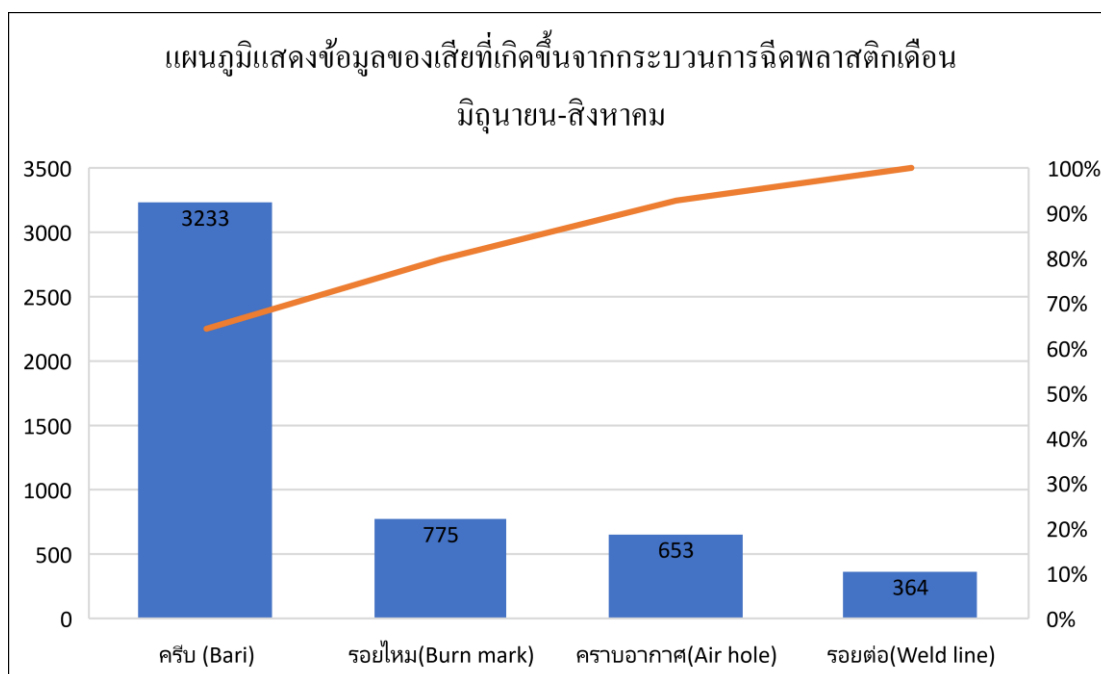


ภาพที่ 3.3 พังพาเรโตแสดงข้อมูลของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ ฉีดพลาสติก จากผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ในช่วง เดือน มิถุนายน-สิงหาคมพ.ศ. 2563


จากการศึกษาและเก็บข้อมูลในช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคมพ.ศ. 2563 พบว่า จำนวนของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตโดยมีลักษณะบกพร่องของผลิตภัณฑ์ในช่วงดังกล่าว เป็นจำนวน 5025 ชิ้น มีผลิตภัณฑ์บกพร่องเป็น ครีบ (Bari) จำนวน 3,233 ชิ้น รอยไหม้ (Burn mark) จำนวน 775 ชิ้น คราบอากาศ (Air hole) จำนวน 653 ชิ้น งานเป็นรอยต่อ (Weld line) จำนวน 364 ทั้ง

ผลิตภัณฑ์บกพร่องดังกล่าวล้วนแต่เป็นลักษณะที่ก่อให้เกิดการสูญเสีย ดังนั้น ผู้วิจัยเลือกหลักการของพาเรโต จากการวิเคราะห์ภาพที่ 3.2 เป็นการอธิบายถึงกฎของพาเรโต “กฎ 80:20” คือการช่วยแยกส่วนน้อยที่สำคัญ ออกจากส่วนมากที่ไม่สำคัญ การแยกสิ่งที่สำคัญมากน้อย ออกจากกันคือ โดยสิ่งที่สำคัญจะมีเพียงร้อยละ 20 ของสิ่งที่ไม่สำคัญร้อยละ 80 ซึ่งผู้วิจัยได้สังเกตเห็นว่าลักษณะ ของเสียที่

เกิดขึ้นทั้ง 4 ประเภทต่างมีความสำคัญทัดเทียมกัน ดังนั้นผู้วิจัยจึงตัดสินใจเลือกลักษณะ ผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องที่มีเปอร์เซ็นต์มาเป็นอันดับหนึ่ง คือ ชิ้นงานเกิดครีบมาเป็นตัวอย่างในการวิจัย

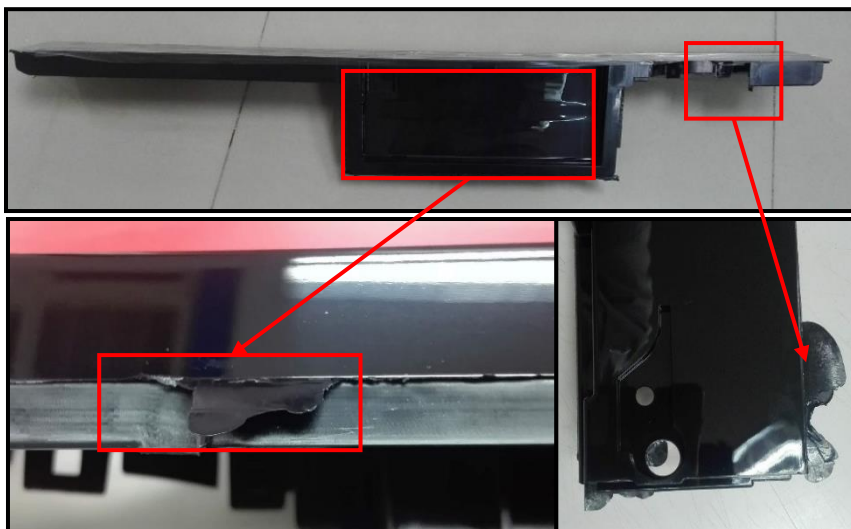

ภาพที่ 3.4 ชิ้นงานเกิดครีบ (Bari)

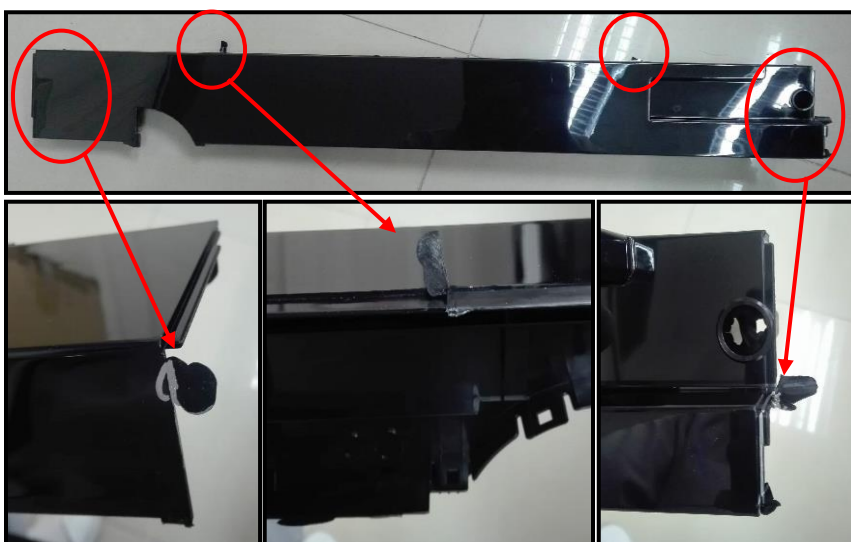


ภาพที่ 3.5 ชิ้นงานเกิดครีบ (Bari)

3.4.2 การศึกษาวิเคราะห์รวบรวมสาเหตุที่ก่อให้เกิดข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์

ทำการสำรวจสภาพการทำงานของฝ่ายผลิตโดยศึกษากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์อย่างละเอียดทุกขั้นตอนตั้งแต่การนำเข้าวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตจนผลิตสำเร็จสมบูรณ์ จากตารางที่ 3.1

3.4.3 รวบรวมสาเหตุและผลที่มีต่อการเกิดของเสีย

จากการวิเคราะห์ปัญหากระบวนการผลิต ระบุปัญหาของเสียโดยการระดมสมองจากผู้มีประสบการณ์และหัวหน้างานเพื่อหาสาเหตุของการเกิดครีบโดยนำเสนอผ่านแผนผังเหตุและผล Cause and effect diagram ตามหลัก 4M คือ เครื่องจักร คน วิธีการ และวัตถุดิบซึ่งการระบุสาเหตุได้มุ่งไปที่ขั้นตอนการผลิตต่าง ๆ ที่คาดว่าจะมีอิทธิพลต่อการเกิดปัญหาของผลิตภัณฑ์ดังภาพที่ 3.6

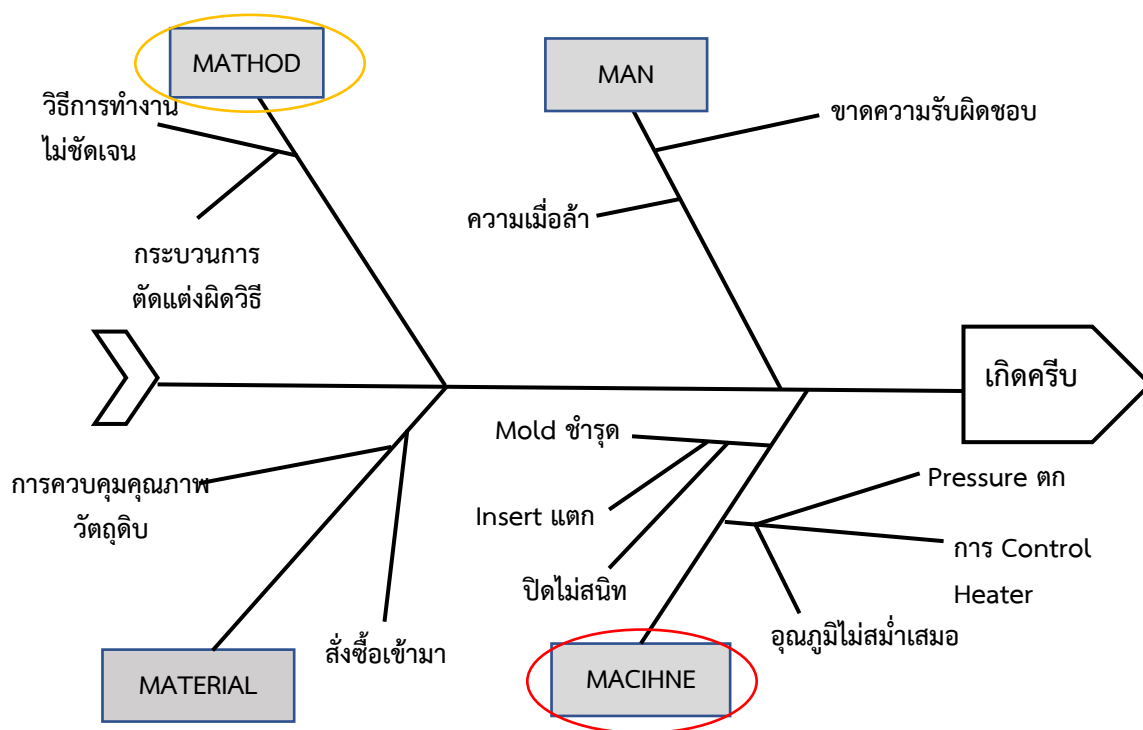

ภาพที่ 3.6 แผนผังเหตุและผลแสดงสาเหตุของปัญหา

จากการใช้แผนภาพก้างปลาวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาพบว่า สาเหตุที่ทำให้ชิ้นงานเกิดครีบคือเครื่องจักร (Machine) เพราะ แม่พิมพ์เกิดการชำรุด Insert แตก แม่พิมพ์ปิดไม่สนิท ทำให้แรงดันตก อุณหภูมิไม่คงที่ เป็นสาเหตุที่ทำให้ชิ้นงานเกิดครีบเป็นจำนวนมาก และพบปัญหาวิธีการไม่เหมาะสม กระบวนการตัดแต่งผิดวิธี เพราะพนักงานไม่มีความเข้าใจในกระบวนการทำงาน ผู้วิจัยจึงนำสาเหตุของ

การเกิดความสูญเสียมาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของสาเหตุว่า จากการศึกษาเครื่องจักรมีการชำรุด และวิธีการไม่เหมาะสม สาเหตุใดที่มีความเป็นไปได้มากที่สุด ดังแสดงในตารางที่ 3.2

ตารางที่ 3.2 แสดงการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของสาเหตุ

ลำดับที่	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิเคราะห์ความเป็นไปได้	ต้องดำเนินการ
1	กระบวนการตัดแต่งผิดวิธี	ตรวจสอบแล้วไม่พบความผิดปกติ	ไม่จำเป็น
2	วิธีการทำงานไม่ชัดเจน	ตรวจสอบแล้วไม่พบความผิดปกติ	ไม่จำเป็น
3	เครื่องจักรชำรุด	Insert แดก , แม่พิมพ์ปิดไม่สนิท , แรงดันตก , อุณหภูมิไม่คงที่ เป็นสาเหตุที่ทำให้ชิ้นงานเกิดครีบเป็นจำนวนมาก	จำเป็น

จากการวิเคราะห์ความเป็นไปได้พบว่า ขั้นตอนที่ต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาคือ ปัญหาเครื่องจักรชำรุด และมีการหาสาเหตุของปัญหาเครื่องจักรชำรุดโดยวิธีการ Why Why Analysis ได้ดังนี้

Why 1: เครื่องจักร

Answer: เพราะเครื่องจักรเกิดการชำรุด

Why 2: ทำไมเครื่องจักรชำรุด

Answer: เพราะแม่พิมพ์ปิดไม่สนิท

Why 3: ทำไมแม่พิมพ์ปิดไม่สนิท

Answer: Condition ของเครื่องไม่สม่ำเสมอ

Why 4: ทำไม Condition ไม่สม่ำเสมอ

Answer: Insert ของแม่พิมพ์แตก

Why 5: ทำไม Insert ของแม่พิมพ์แตก

Answer: เพราะขาดการควบคุมดูแลเครื่องจักรที่เหมาะสม

ดังนั้นการปรับปรุงคุณภาพการผลิตของโรงงานที่ทำให้เกิดปัญหาครีบ ในขั้นตอนการฉีดพลาสติกจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เครื่องจักรเพื่อลดความสูญเสียในกระบวนการฉีดพลาสติก และลดความสูญเสียทางด้านรายได้ของบริษัทต่อไป

3.5 แนวทางการแก้ไขปัญหา

จากการวิเคราะห์ปัญหาชิ้นงานเกิดครีบโดยที่ปัญหาเกิดจากเครื่องจักรมีการชำรุด ผู้วิจัยมีแนวทางการปรับปรุงแก้ไขเพื่อป้องกันการเกิดครีบซึ่งทำให้ชิ้นงานเกิดความเสียหายไม่ผ่านมาตรฐาน โดยเครื่องฉีดพลาสติกเป็นปัญหาหลักเนื่องจากขาดการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร แม่พิมพ์เกิดการชำรุดเนื่องจากใช้งานมาอย่างยาวนาน Insert แตก และไม่มีการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดีเท่าที่ควร ปัญหาย่อยคือ ความดันของเครื่องไม่คงที่ อุณหภูมิไม่สม่ำเสมอ จึงเป็นสาเหตุที่เกิดปัญหาดังภาพที่ 3.7



ภาพที่ 3.7 แม่พิมพ์เกิดการชำรุด



ภาพที่ 3.8 อุณหภูมิ Barrel ที่ไม่คงที่

แนวทางการปรับปรุงแก้ไข

ปัญหาคือแม่พิมพ์ชำรุด การแก้ไขปัญหาทางด้านแม่พิมพ์จะต้องทำใบส่งซ่อมแล้วจะต้องได้รับการเซ็นอนุมัติจากทางหัวหน้าแผนก ผู้ควบคุม และวิศวกร จากนั้นจึงนำแม่พิมพ์ไปซ่อมกรณีปัญหา Insert แตก และแม่พิมพ์ปิดไม่สนิทที่แผนก MOLD SHOP ของโรงงาน มีการจัดตั้งทีมดูแล Condition โดยทุก ๆ 3 ชั่วโมง จะต้อง มีพนักงานที่ได้รับมอบหมายมาตรวจสอบค่ามาตรฐานของเครื่องที่ตั้งไว้ว่ามีการคลาดเคลื่อนหรือไม่ หากพบว่าค่าที่ตั้งไว้มีการคลาดเคลื่อนให้แจ้งหัวหน้าช่างและทำการปรับตั้งค่าใหม่ทันที นอกจากนี้ควรมีการตรวจสอบสภาพเครื่องจักรโดยรวมทั้งก่อนและหลังปฏิบัติงาน ทำ

การตรวจเช็คอย่างละเอียดพร้อมทั้งมีกำหนดการซ่อมบำรุงเครื่องจักรทุก ๆ 2 เดือน เพื่อคงประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรและแม่พิมพ์ ดังรูปที่ 4.3-4.5



ภาพที่ 3.9 แผนก MOLD SHOP ทำการซ่อมแม่พิมพ์



ภาพที่ 3.10 ซ่อมบำรุงเครื่องฉีด



ภาพที่ 3.11 ปรับอุณหภูมิ Barrel ให้คงที่

เพิ่มช่วงควบคุมเครื่องจักรและกำหนดเวลาการพักเที่ยงโดยการแบ่งเวลาในการพักเที่ยงจะต้องมีช่วงควบคุมเครื่องจักรอยู่ตลอดเวลา

3.6 ผลจากการดำเนินงาน

หลังจากการดำเนินงานแก้ไขปรับปรุงเครื่องจักร ส่งซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด ปรับการตั้งค่ามาตรฐาน (Condition) ตามที่กำหนด และจัดตั้งทีมดูแลค่ามาตรฐาน ทุก ๆ 3 ชั่วโมง ตรวจสอบสภาพเครื่องจักรโดยรวมทั้งก่อนและหลังปฏิบัติงาน ทำการตรวจเช็คอย่างละเอียดพร้อมทั้งมีการกำหนดการซ่อมบำรุงเครื่องจักรทุก ๆ 2 เดือน ผู้วิจัยได้ทำการสังเกตและเก็บข้อมูลปรากฏว่า สามารถลดปริมาณของเสียประเภทครีปในกระบวนการผลิตได้ผลเป็นที่น่าพอใจ และสามารถลดมูลค่าความสูญเสียในการผลิตของบริษัทได้จริง